



Stav objektu bastionu podzim 2007 – SV nároží se severní zdí



Stav části severní zdi od místa destrukce u SV nároží až k napojení na příčnou zeď západní – prosinec 2007



Detail styku severní zdi bastionu a části hradby severní před renes.palácem – stav prosinec 2007



Detailní pohled na část zachovalého líce sevrní zdi hradeby za ren.palácem – patrný odskok – rozšíření zdiva s úrovní těsně u terénu stávajícího, horní část příčné zdi západní bastionu s trhlinou – resp. odtrženou dozdívkou z 20.století



Detail poškození, resp.odpadlé dodatečné plomby na západní stěně bastionu v místě kde má probíhat těleso severní hradby renes.paláce



Stav zdiva na počátku 20.století s patrným podlámáním nároží




Stav koruny severní zdi bastionu – stav: drn, rozvolněné 3-4 šáry, následně značně rozvolněné zdivo s nutností hloubkového spárování a klínování, výrazná stavební přestávka – dělicí fáze výstavby (úrovně lešení), spodní část částečně rozrušené spárování s nutným doklínováním a spárováním (pohled od východu – stav prosinec 2007).



Stav koruny zdiva severní části bastionu po úsek destrukce – prosinec 2007

Patrný výrazný suťový kužel ze strany vnitřního líce s výrazným otiskem navazující vyšší úrovně severní zdi na západní stěně bastionu. Tato partie zdiva navržena sloučit 1. a 2.etapa prací s odkryvem části tohoto suťového kužele v šíři max.1-1,5m a hloubce max.50cm a rozkryvem koruny zdiva pro možnost nadezdění rozvolněné partie včetně části vnitřního líce 1-2 šáry, s vyspádováním k vnějšímu líci.

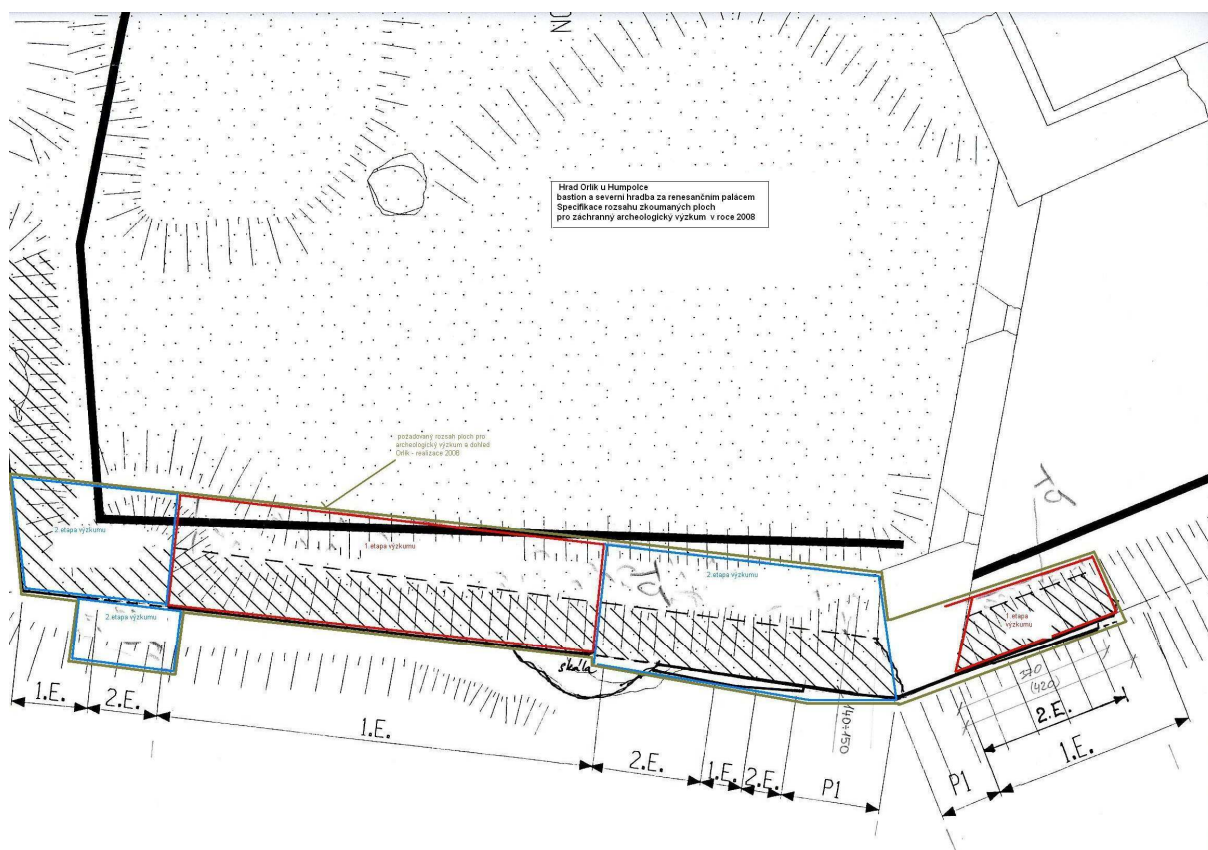

Návrh řešení rozsahu zásahu do terénu a rozsahu opravy koruny zdiva části severní stěny bastionu s ohledem na zachovalý suťový vnitřní kužel nad úrovní vnitřního terénu.

V úseku mezi skalkou a západní stěnou bastionu a dále v části severní hradby paláce se zachovalým vnějším lícem navrženo jen rozkrytí koruny a zajištění situace vnitřního líce pro nadezdění bez hrubších terénních úprav a zásahů do terénu.

